



**Inventering och grundläggande besiktning av träd,
Ansgarieparken, Södermalm 2023-11-17**

Ansvarig för utförd trädbesiktning är Cathrine Bernard, Svartsjö Trädkonsult AB,
e-post: cathrine@svartsjotradskonsult.se



Arbetet är utfört på uppdrag av
Fredrika Orefelt, Södermalms stadsdelsförvaltning




Trädinventering utförd av: Brian McAuslan sept/okt 2023

Id/Nr	Vetenskapligt namn	Markyta	Stamdiam. (cm)	Åldersklass	Vitalitet	SKADOR																			ÅTGÄRDER										Snarast		Inventeringsdatum	Kommentar	
						Mindre stamskador	Större stamskador	Stamsprickor	Större grenskador	Döda grenar	Större döda grenar	Invuxen bark eller snäv stamförgrening	Fruktroppar, svamp	Tidigare toppkapad	Hållighet/rötskadad ved	Trasigt stamskydd	Påkörningsskador	Trasigt/inväxt markgaller	Trädets rötter har skadat beläggning	Trimmerskador	Skador på yttliga rötter	Fiasning/Rotskott	Uppbyggnadsbeskäring	Uppstam/höjnh. av kronan	Undermållsbeskäring	Avlastningsbeskäring	Utrymnesbeskäring	Fällning	Kronstabilisering	Restaureringshamling	Återbesiktning inom 1 år	Rötskadeutredning	Inom 1 år	Inom 3 år					
52595	Ulmus glabra	Naturmark	65	Vuxet	Måttlig	x																															Inom 1 år	2023-09-29	Flerstammig (2). Växer in i tak samt stolpe.
52594	Ulmus glabra	Naturmark	105	Vuxet	Dålig	x	x	x	x	x	x																									Snarast	2023-09-29	Flerstammig (3). Stammen över trappan toppdöd, resterande grenar i konflikt med väg och belysning. 2 mindre stammar växer in i fasad. Våtved i stamspricka vid ca 0-1 m. Hård beskärning krävs.	
52548	Aesculus hippocastanum	Klippt gräsyta	45	Vuxet	God	x		x	x																											Inom 1 år	2023-09-29	Korrigera stympad gren.	
1022779	Ulmus glabra	Naturmark	25	Vuxet	Måttlig	x				x																										Inom 1 år	2023-09-29	Beskärningsskador med god responstillväxt vid stambas .	
1022780	Ulmus glabra	Naturmark	35	Vuxet	Måttlig					x	x																									Inom 1 år	2023-09-29		
55397	Acer platanoides "Globosum"	Plantering	30	Vuxet	Måttlig	x			x	x																										Inom 1 år	2023-09-29	Flera grenar beskurna i kronan, troligen efter stormsskador. Hållighet i stamförgreningen. Växer nära fasad.	
55398	Prunus avium	Klippt gräsyta	20	Vuxet	Dålig	x				x	x																									Inom 1 år	2023-09-29	Flera stamskador, oidentifierad fruktkropp vid ca 2 m. Toppdöd, lutar över gångbanan. Dåliga framtidförutsättningar.	
55399	Prunus avium	Klippt gräsyta	20	Vuxet	Måttlig	x				x																											Inom 1 år	2023-09-29	Äldre skada vid stambas, lutar. Stamskada med god responstillväxt vid ca 3 m.
102278	Fraxinus excelsior	Plantering	35	Vuxet	Måttlig	x				x																										Inom 1 år	2023-09-29	Skada med god responstillväxt vid stambas. Lutar.	
1022777	Ulmus glabra	Plantering	115	Vuxet	Måttlig					x	x																										Inom 1 år	2023-09-29	Flerstammig (2). Betongring vid stambas bör tas bort. Oidentifierade fruktkroppar samt våtved i mindre skada vid stambas.
1022781	Acer tataricum	Plantering	15	Vuxet	Måttlig	x																															Inom 1 år	2023-09-29	Endast en lutande stam kvar, dåliga framtidförutsättningar.
1022782	Salix caprea	Plantering	55	Vuxet	Dålig	x			x	x																											Inom 1 år	2023-09-29	Flerstammig (2). En stam har tidigare avlägsnats och en har kollapsat. Omfattande röta vid stambas, dåliga framtidförutsättningar.
55400	Prunus avium	Klippt gräsyta	40	Gammalt	God	x					x																										Inom 1 år	2023-09-29	Stor skada med god responstillväxt vid ca 0,5m. Lutar.
1022776	Ulmus glabra	Plantering	60	Vuxet	Måttlig	x																															Inom 1 år	2023-09-29	Sipprande vätska från beskärningssnitt vid ca 2 m.
1022775	Ulmus glabra	Klippt gräsyta	55	Vuxet	Måttlig	x																															Inom 1 år	2023-09-29	
55401	Acer tataricum	Klippt gräsyta	45	Gammalt	Måttlig	x			x		x																										Inom 1 år	2023-09-29	Stamskada med god responstillväxt vid ca 2 m.
52588	Juglans regia	Klippt gräsyta	80	Gammalt	God	x	x	x	x	x	x																										Snarast	2023-09-29	Omfattande rötskador från rothals till ca 4 m, god responstillväxt på stammen. Skada med fruktkropp på stor gren vid ca 4 m. Trädet har avlastningsbeskurits sedan tidigare och en kronstabiliseringssystem har installerats. Fördjupad besiktning rekommenderas.
1022784	Acer platanoides	Plantering	35	Vuxet	God					x																											Inom 1 år	2023-09-29	
1022783	Malus	Plantering	20	Vuxet	God																																Inom 1 år	2023-09-29	Apel

Trädinventering utförd av: Brian McAuslan sept/okt 2023

Id/Nr	Vetenskapligt namn	Markyta	Stamdiam. (cm)	Åldersklass	Vitalitet	SKADOR															ÅTGÄRDER											Snarast Inom 1 år Inom 3 år	Inventeringsdatum	Kommentar				
						Mindre stamskador	Större stamskador	Stamsprickor	Större grenskador	Döda grenar	Större döda grenar	Invuxen bark eller snäv stamförgrening	Fruktkroppar, svamp	Tidigare toppkapad	Hållighet/rötskada ved	Trasigt stamskyvd	Påkörningskador	Trasigt/invuxet markgaller	Trädets rötter har skadat beläggning	Trimmerskador	Skador på yttiga rötter	Finasing/Rotskott	Uppbyggnadsbeskäring	Uppstam/höjning av kronan	Undermållsbeskäring	Avlastningsbeskäring	Utrymmesbeskäring	Fällning	Kronstabilisering	Restaureringshamling	Återbesiktning inom 1 år				Rötskadeutredning	Tid för åtgärder		
1022766	Acer platanoides	Grus	40	Vuxet	Måttlig	x					x																							Inom 1 år	2023-10-02	Blodlönn. Övervallad skada vid ca 2 m.		
1022767	Acer platanoides	Grus	40	Vuxet	Måttlig	x				x				x																				Inom 1 år	2023-10-02	Blodlönn. Hållighet med god responstillväxt vid ca 3m. Växer in i fasad/balkong.		
1022768	Acer platanoides	Grus	40	Vuxet	Måttlig	x		x		x				x	x	x																		Inom 1 år	2023-10-02	Blodlönn. Stora hålligheter med omfattande rötskador och fruktkroppar vid ca 3 m, troligen lönticka (<i>Rigidoporus populinus</i>). Tidigare toppkapad, stora sidogrenar med svag infästning. Dåliga framtidsförutsättningar.		
1022769	Prunus avium	Grus	40	Vuxet	God	x					x																							Inom 1 år	2023-10-02			
1022770	Acer platanoides	Grus	45	Vuxet	Måttlig						x																							Inom 1 år	2023-10-02	Blodlönn. Växer in i lekutrustning.		
1022771	Acer platanoides	Plantering	55	Vuxet	Måttlig				x	x																									Inom 1 år	2023-10-02	Blodlönn. Växer in i lekutrustning och belysning.	
1022772	Tilia x vulgaris	Plantering	60	Vuxet	Måttlig						x																								Inom 1 år	2023-10-02		
1022773	Tilia x vulgaris	Plantering	65	Vuxet	Måttlig		x			x																										Inom 1 år	2023-10-02	Hållighet med god responstillväxt vid ca 3 m.
1022774	Tilia x vulgaris	Klippt gräsyta	55	Vuxet	Måttlig					x																										Inom 1 år	2023-10-02	Övervallad skada vid ca 5 m.

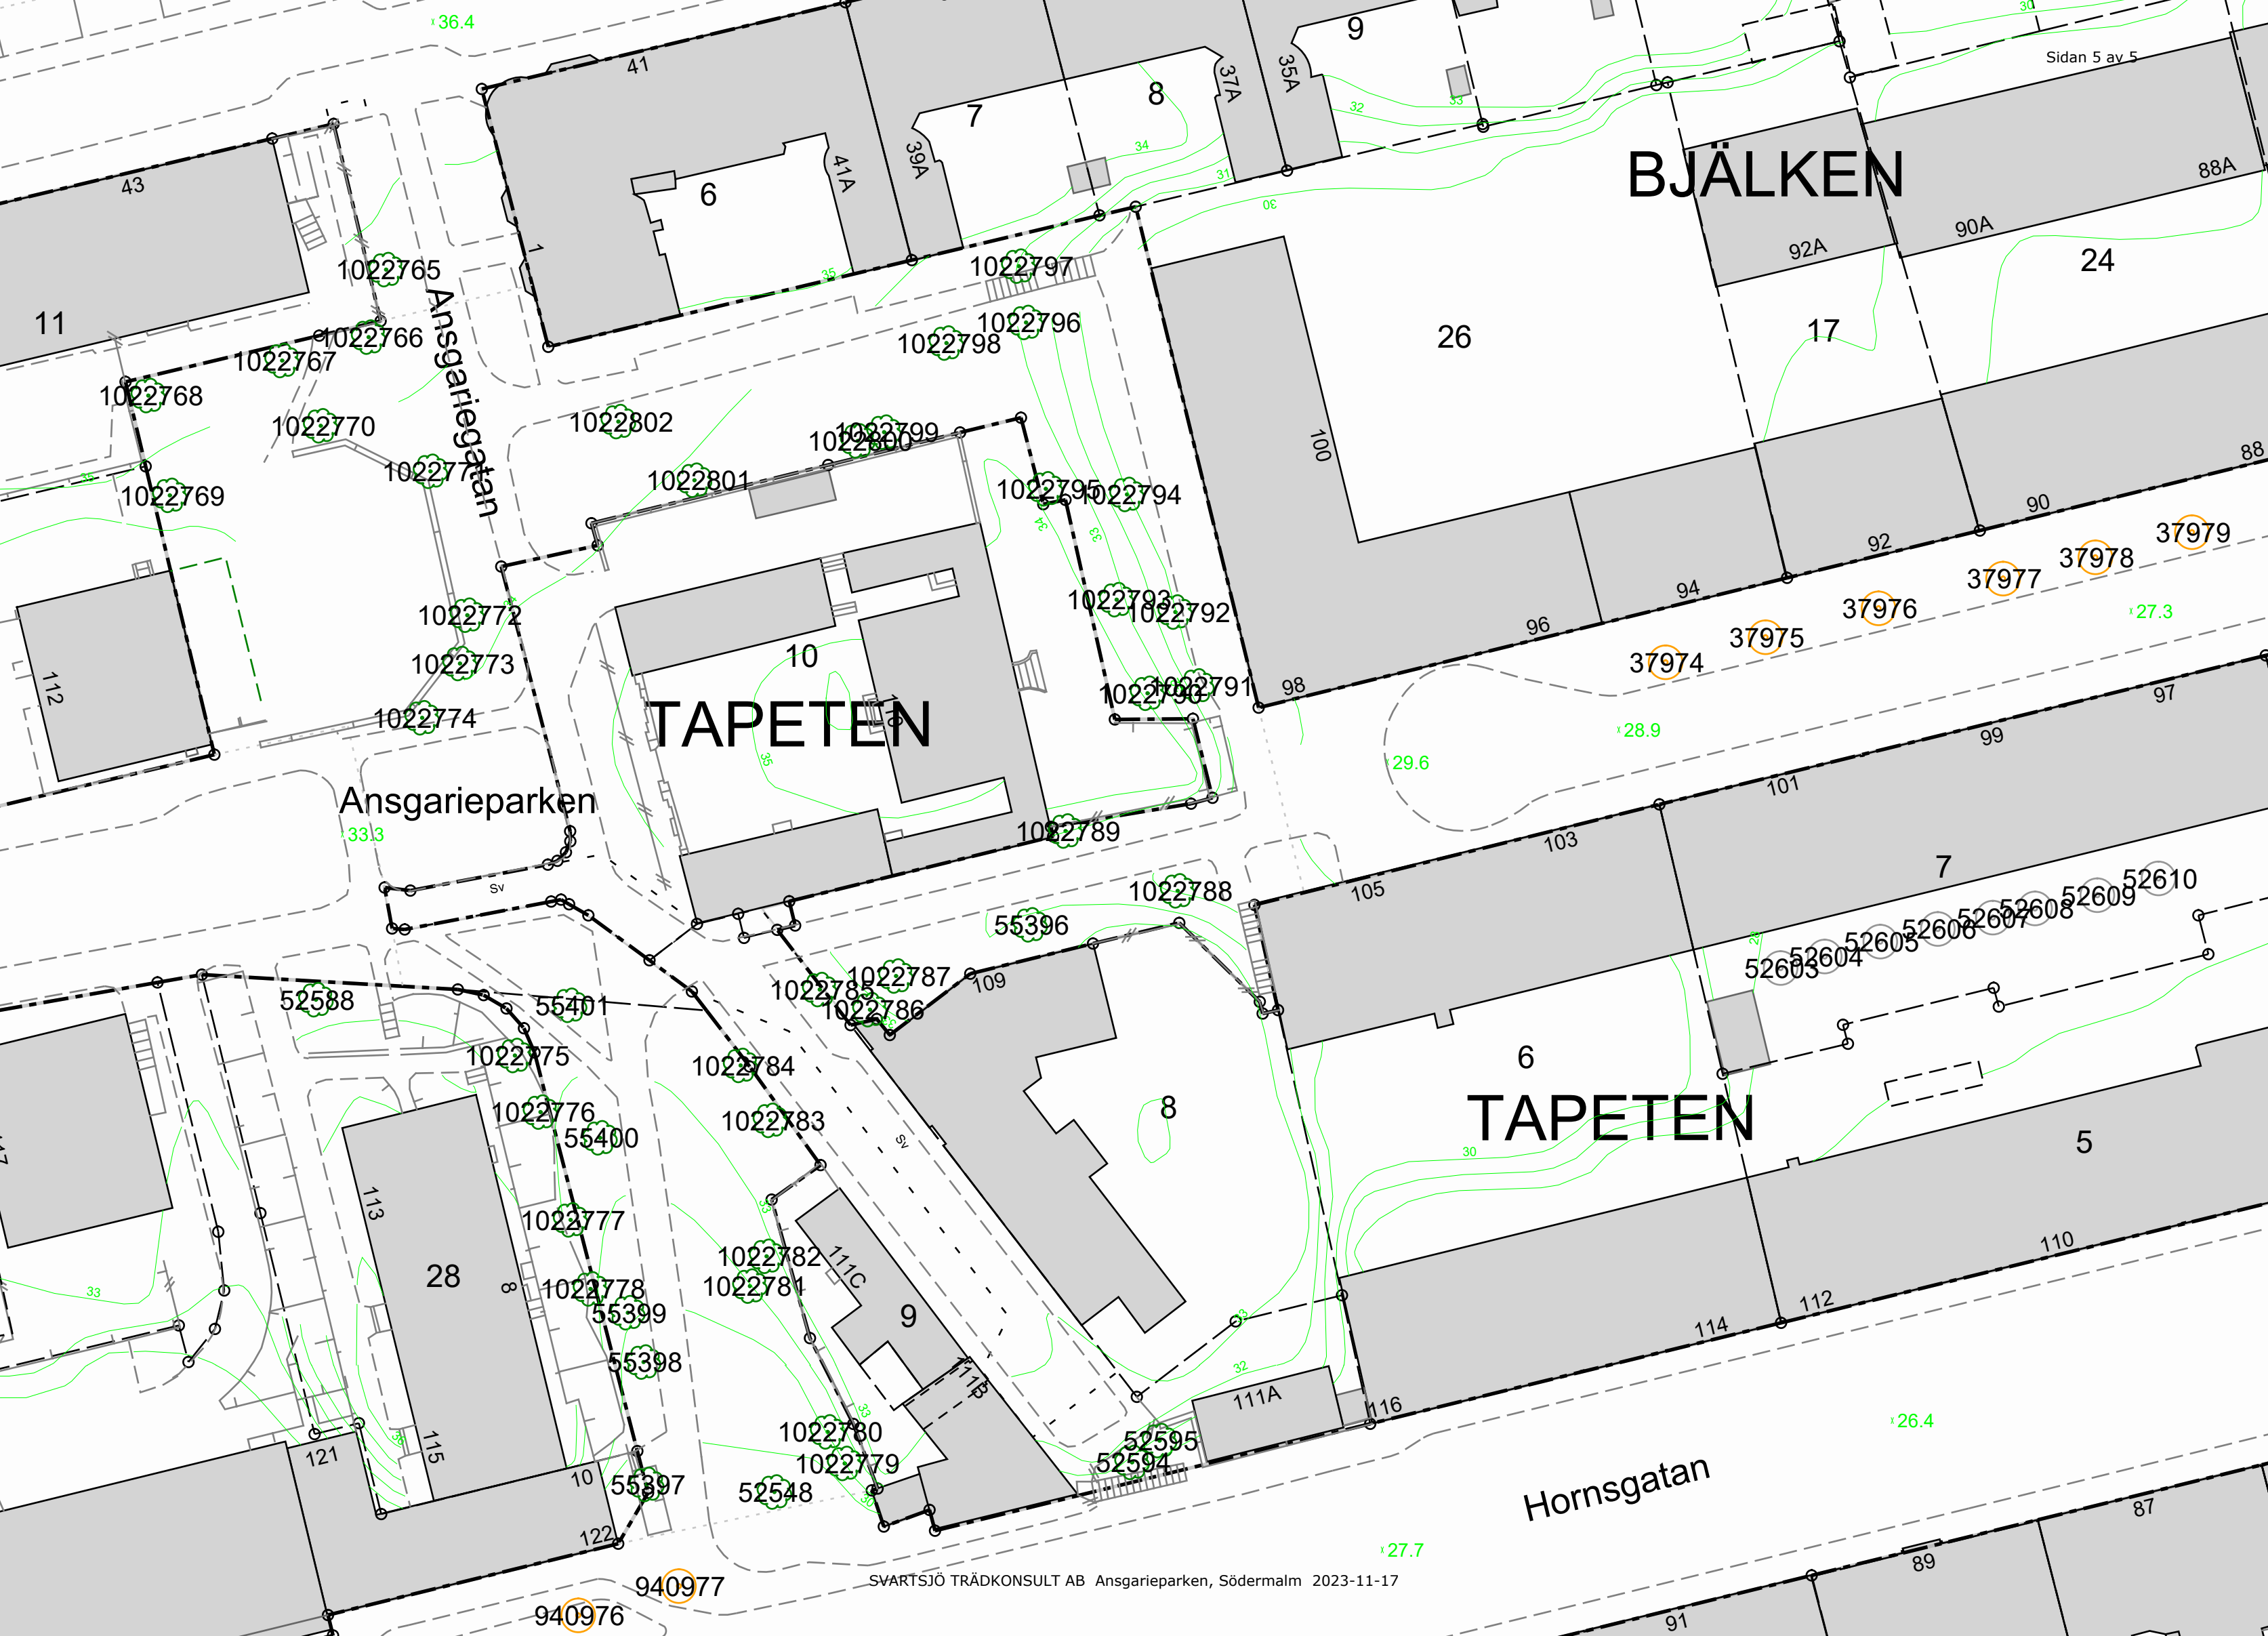

BJÄLKEN

TAPETEN

TAPETEN

Ansgarieparken

Hornsgatan